

АО “Михневский завод электроизделий”

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ С
ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА
ОДНОЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА НАПРЯЖЕНИЕМ 6-10кВ
ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ марки СПТпнгLS-НФ-10 кВ
ТУ 27.33.13-007-01394461-2018**

2024

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Наименование деталей и монтажных материалов		Ед. изм.	Количество на одну муфту		
			ЗСПТп нгLS- HF-10 (25-50)	ЗСПТп нгLS- HF-10 (70- 120)	ЗСПТп нгLS- HF-10 (150- 240)
1.	Перчатка типа ТУП 3 – 2	шт.	1	-	-
	3-4.0 нгLS-HF	шт.	1	-	-
	3 - 3	шт.	-	1	1
	3 – 4 нгLS-HF	шт.	-	1	1
2.	Трубка № 1 для герметизации оболочки кабеля				
	115/25x5, длина 650 мм	шт.	1	1	-
	120/25x5, длина 650 мм	шт.	-	-	1
3.	Пленка рукавная	шт.	1	1	1
4.	Трубка № 2 для герметизации муфты нгLS-HF				
	130/28x5, длина 900 мм	шт.	1	1	-
	140/28x5, длина 900 мм	шт.	-	-	1
5.	Трубка № 3 для изолирования жил кабеля (внутренняя)				
	22/8x2 длина 315мм	шт.	3	-	-
	28/11x2 длина 315мм	шт.	-	3	-
	35/14x2 длина 315мм	шт.	-	-	3
6.	Трубка ГУТ для экранирования пластмассового кабеля				
	38/15x1,7, длина 120 мм	шт.	3	3	3
7.	Трубка для изолирования жил пластмассового кабеля				
	35/12x3, длина 250мм	шт.	3	3	-
	43/16x3,5, длина 250мм	шт.	-	-	3
8.	Манжета для изолирования контактного соединения				
	43/15, длина 180 мм	шт.	3	3	-
	75/20, длина 200 мм	шт.	-	-	3
9.	Пластина выравнивания электрического поля для кабеля с пластмасс. изоляцией размером				
	75x100 мм	шт.	3	3	-
	75x125 мм	шт.	-	-	3
10.	Пластина выравнивания электрического поля для гильз				
	110x130 мм	шт.	3	3	-
	130x160 мм	шт.	-	-	3
11.	Лента электроизоляционная ПВХ	шт.	1	1	1
12.	Гильзы кабельные винтовые для сечения, мм ² *:				
	25 – 50	шт.	3	-	-
	70-120	шт.	-	3	-
	150 – 240	шт.	-	-	3
13.	Лента алюминиевая экранирующая, длина 4,0 м	шт.	1	1	-
	Лента алюминиевая экранирующая, длина 4,7 м	шт.	-	-	1
14.	Припой ПОС – 30	кг	0,225	0,225	0,225
15.	Припой марки А	кг	0,06	0,06	0,06
16.	Проволока медная Ø 1,5	м	3,0	3,0	3,0
17.	Планка распорная	шт.	1	1	1
18.	Жир паяльный	кг	0,025	0,025	0,025
19.	Салфетка хлопчатобумажная	шт.	2	2	2
20.	Нитки льняные	м	1,5	1,5	1,5
21.	Стеклолента для бандажа заполнителя, длина 3,5 м	шт.	1	1	1
	Стеклолента для бандажа узла заземления, длина 0,35 м	шт.	1	1	1
22.	Заполнитель: а) корешковой части (конус)	шт.	1	1	1
	б) пластина НГ	шт.	3	3	3
	в) лента для герметизации узла заземления НГ	шт.	3	3	3
23.	Герметик под перчатку	шт.	1	1	1
24.	Перчатки х/б	пара	1	1	1
25.	Инструкция по монтажу	шт.	1	1	1
26.	Спиртовые салфетки	шт.	3	3	3

примечание: *- поставляется по заказу

Допускаются отклонения в размерах термоусаживаемых комплектующих в пределах 5% от номинала.
Дата упаковки

Штамп ОТК

До начала работы

Проверьте, что размер деталей комплекта, который Вы собираетесь использовать, соответствует сечению кабеля (см. Таблицу 1).

Свериться с этикеткой набора и этикеткой на монтажной инструкции. Не исключено, что компоненты или рабочие операции подвергались усовершенствованию с тех пор, как Вы в последний раз монтировали это изделие. Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте указанным последовательностям операций.

Область применения

Муфты соединительные переходные термоусаживаемые предназначены для соединения трёхжильного силового кабеля с бумажной изоляцией, не распространяющего горение, с низким выделением дыма, без галогенов, ГОСТ 31565-2012, с одножильными экранированными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющими горение, с низким выделением дыма, без галогенов, ГОСТ 31565-2012, напряжением до 10кВ переменного тока частотой 50 Гц. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения- 1,5 по ГОСТ 15150- 69.

Таблица 1

Тип муфты	Рабочее напряжение, кВ	Сечение жил кабеля, мм ²
ЗСПТпнгLS-HF-10 (25-50)	6-10	25,35,50
ЗСПТпнгLS-HF-10 (70-120)	6-10	70,95,120
ЗСПТпнгLS-HF-10 (150-240)	6-10	150,185,240

Наличие индекса «М» в конце наименования типоразмера на этикетке означает комплектацию гильзами с контактными болтами со срывающимися головками.

Указания мер безопасности

Монтаж муфт должен производиться с соблюдением общих правил техники безопасности согласно требованиям “Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок”, ПУЭ, “Технической документации на муфты для силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией до 35 кВ” и перечню правил и инструкций, действующих на предприятии, применяющем данные муфты.

Общие указания

Все операции следует выполнять в строгом соответствии с данной инструкцией.

3.1. Перед началом монтажа:

- убедиться в целостности упаковки, соответствии набора деталей и материалов комплектовочной ведомости;
- подготовить рабочее место, необходимые инструменты и приспособления;
- проверить бумажную изоляцию трехжильного кабеля и электропроводящие экраны одножильных кабелей на отсутствие влаги;
- монтаж муфты на кабеле с увлажнённой изоляцией категорически запрещается.

3.2. Процесс монтажа должен быть непрерывным до его окончания. В процессе монтажа соблюдать чистоту рук и инструмента и выполнять все мероприятия, исключающие попадание пыли и влаги на сопрягаемые детали.


3.3. Броня, оболочка кабеля с бумажной изоляцией должны быть обезжирены и зачищены до металлического блеска напильником или шкуркой.

3.4. Усадку термоусаживаемых изделий производить предпочтительно газовой горелкой.

3.5. Отрегулировать горелку так, чтобы пламя было синее, размытое, с жёлтым языком.

3.6. При усадке перчаток, трубок и манжет следовать указаниям инструкции.

1. Разделка трехжильного кабеля с бумажной изоляцией.

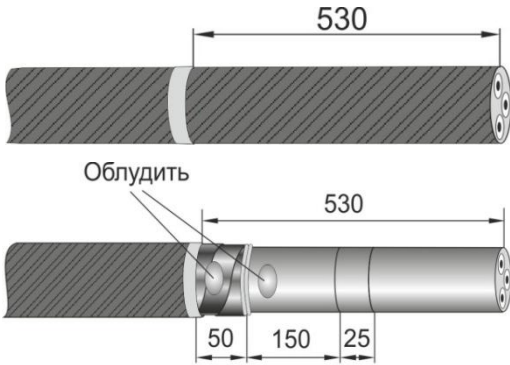


Кабель с бронелентами

1.1. Для кабеля с бронелентами.

Распрямить конец кабеля, проверенный на отсутствие влаги, на длине не менее 1500 мм. На расстоянии 530 мм от торца кабеля поверх защитного джутового покрова наложить бандаж из липкой ленты ПВХ. Удалить защитный покров от торца кабеля до бандажа.

На бронеленты кабеля на расстоянии 50 мм от бандажа из ленты ПВХ наложить бандаж из 2-3 витков проволоки. Броню кабеля надрезать по кромке бандажей бронерезкой или ножовкой с ограничителем, после чего удалить броню и подушку под ней. Для удаления сульфатной бумаги и

битумного состава допускается их подогрев беглым пламенем газовой горелки. Оболочку и броню кабеля очистить салфеткой, смоченной в бензине или ацетоне. На расстоянии 150 мм от среза брони на оболочке кабеля выполнить первый кольцевой надрез и на расстоянии 25 мм от него - второй. Зачистить и облудить места пайки провода заземления к оболочке кабеля и бронелентам припоем ПОС (алюминиевую оболочку - сначала натереть припоем марки А, затем - ПОС). При лужении применять паяльный жир.

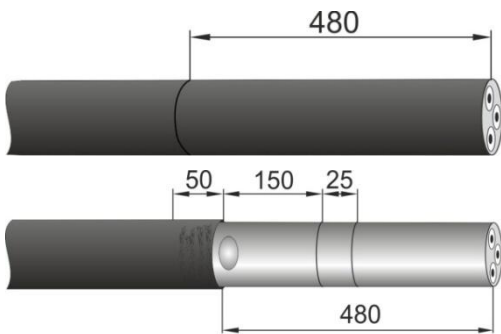


Кабель с защитным покровом типа Шв или Шп


1.2. Для кабеля с защитным покровом.

Распрямить конец кабеля, проверенный на отсутствие влаги, на длине не менее 1500 мм. На расстоянии 480 мм от торца кабеля выполнить кольцевой надрез, от него до конца кабеля сделать продольный надрез и удалить шланг. Поверхность шланга у среза ошероховать на длине 50 мм. На расстоянии 150 мм от среза шланга на оболочке кабеля выполнить первый кольцевой надрез и на расстоянии 25 мм от него - второй. Зачистить и облудить места пайки провода заземления к оболочке кабелей припоем ПОС (алюминиевую оболочку - сначала натереть припоем марки А, затем - ПОС).


1.3. Надвинуть на кабель пленку рукавную и закрепить лентой ПВХ.

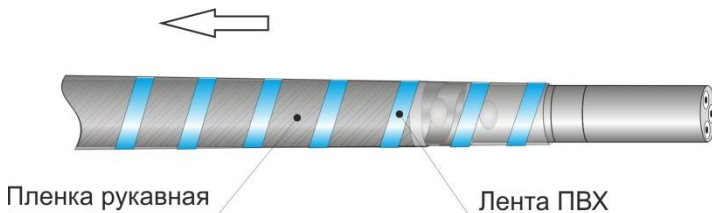



1.4. Надвинуть на кабель термоусаживаемые трубки №1 и №2.

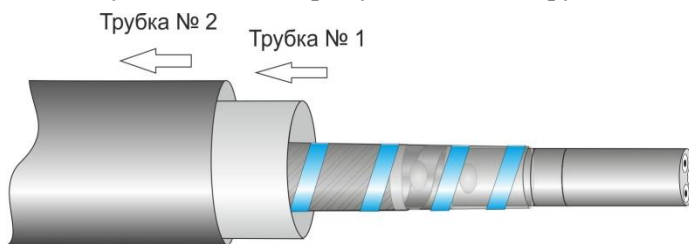

1.5. Снять оболочку кабеля от конца кабеля до второго кольцевого надреза. Удалить электропроводящую бумагу, поясную изоляцию и кордели. Жилы кабеля аккуратно развести, не загрязняя поверхность. Закрепить изоляцию на концах жил 1-2 витками ленты ПВХ. Если поверхность жил чистая, расцветочные ленты с изоляции не снимать.

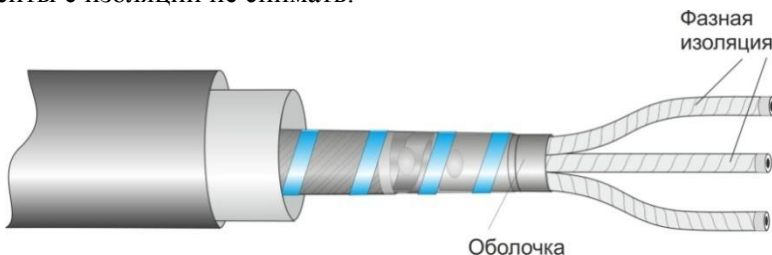



1.6. Надеть на жилы кабелей термоусаживаемые трубки №3 для изоляции жил так, чтобы торец трубки доходил до ступени поясной изоляции кабеля, и усадить, начиная от корешка разделки, равномерным прогревом пламени газовой горелки. Пламя горелки должно быть размытым, желтоватого цвета. После усадки трубки должны плотно облепать жилы кабеля, не иметь морщин и складок.

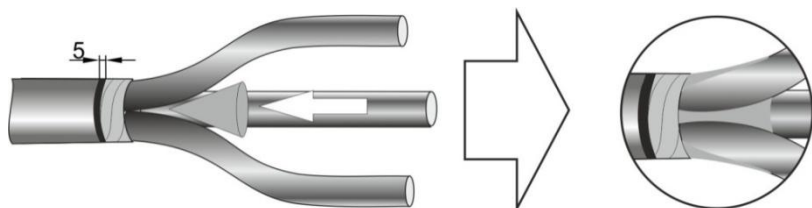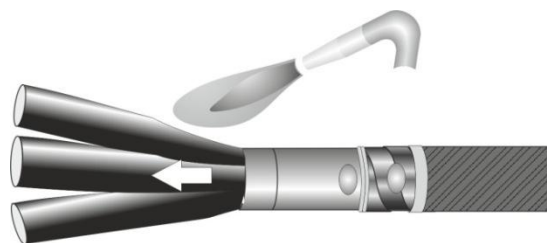

1.7. Жилы кабеля с усаженными трубками №3 плавно и постепенно выгнуть по шаблону. При отсутствии шаблона жилы можно изгибать вручную (через палец), не допуская крутых перегибов и повреждения изоляции. Удалить защитный пояс

оболочки, снять заусенцы, оправкой придать торцу оболочки форму раструба. Удалить металлические опилки. На расстоянии 5мм от среза оболочки нитками наложить бандаж на полупроводящую бумагу и удалить её до края бандажа. Вставить в корешковую часть разделки конусный наполнитель. При низкой температуре конус подогреть. Конус вдавить так, чтобы материал выступил между жил и заполнил промежутки между ними.


1.8. Обернуть герметиком под перчатку оболочку кабеля в соответствии с рисунком.

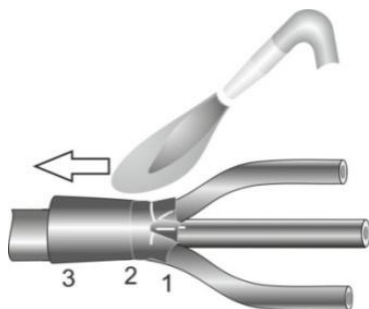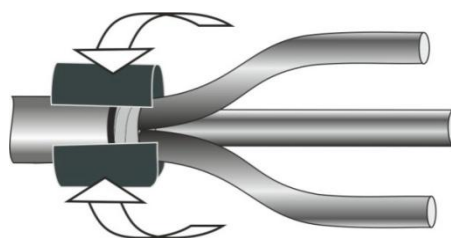


1.9. Надвинуть до упора в корешок разделки перчатку и усадить от торца пальцев к раструбу. При проседании на оболочку раструб поддержать. По торцам должен выступить клей.

2. Разделка кабелей с пластмассовой изоляцией.

 2.1. Распрямить концы одножильных кабелей на длине 2000мм. На длине 800мм удалить оболочки и защитные покрытия.




2.2. Удалить ленты, бандажирующие экраны. Проволочные экраны отогнуть на 180 градусов от среза оболочки и временно закрепить лентой ПВХ в разбежку по всей длине проволок. Проволочные экраны и оболочки кабелей закрыть пленкой из комплекта. Обрезать жилы кабелей на расстоянии 240мм от сгиба проволок экрана. Размотать и удалить электропроводящую бумагу до места загиба проволок экрана. На длине 200мм от торца кабелей, не повреждая изоляции, без пропусков, удалить электропроводящий слой специальным роликовым ножом, остатки покрытия удалить шкуркой.

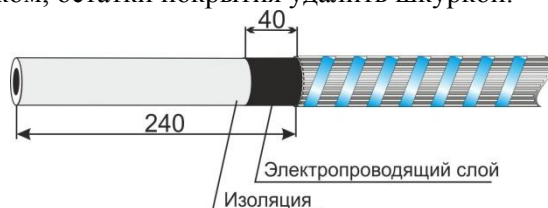


2.3. Со стороны торцов гильзы удалить полиэтиленовую изоляцию с жил. Обернуть участок электропроводящего слоя пластиной для выравнивания напряжённости электрического поля с перекрытием 3-5мм, лишнее отрезать. Плотно обжать по всей плоскости, включая шов. Остатки воздуха под пластиной не допустимы.

кабелей на половину длины


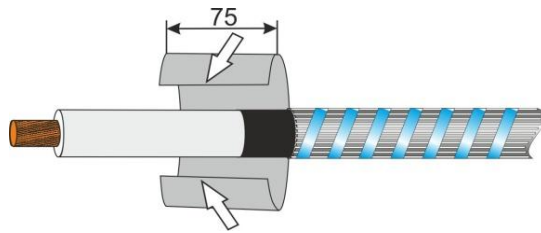


2.4. Надвинуть на каждую из жил по одной трубке для экранирования пластмассового кабеля до упора в сгиб проволочного экрана и усадить к торцу жил. Затем надвинуть на каждую жилу трубки для изолирования жил пластмассового кабеля и так же усадить, начиная от сгиба экрана. Остатки воздуха не допустимы.

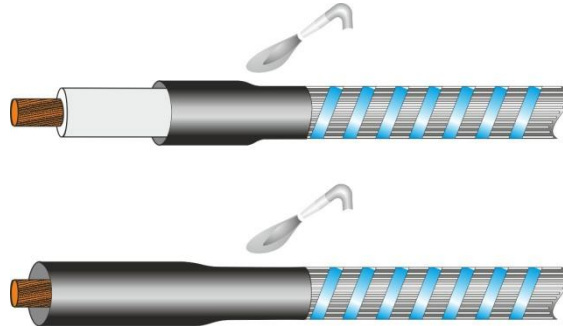


3. Соединение кабелей

3.1. Пальцами вперед на одножильные кабели надвинуть перчатку за границу отогнутых проволочных экранов.

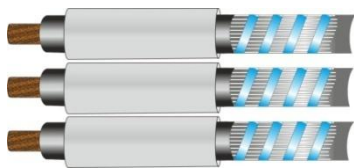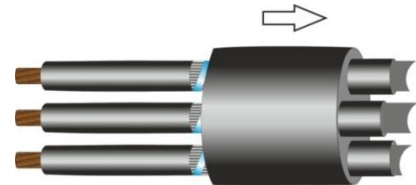


3.2. На каждый из одножильных кабелей надвинуть по одной манжете для изолирования контактного соединения.


3.3. Соединить жилы кабелей винтовыми гильзами и затянуть болты до срыва головок, начиная с крайних. Острые места срыва болтов притупить напильником. Опилки удалить. Допускается соединение пайкой при соблюдении требований ГОСТ 10434-82, ГОСТ 17441-84. Опрессовка не допускается.

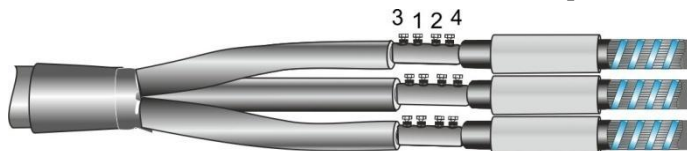


3.4. Обернуть соединительные гильзы пластинами выравнивания напряженности электрического поля ($A=110\text{мм}$ для кабеля с сечением жил $25\text{-}120\text{мм}^2$; $B=130\text{мм}$ для кабеля с сечением жил $150\text{-}240\text{мм}^2$). Перехлест ориентировать на месте среза болтов, плотно прижав по всей плоскости. Торцы заправить в зазор. Остатки воздуха не допустимы.

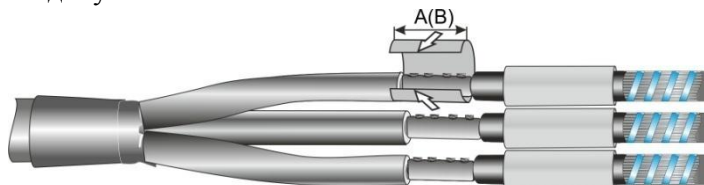


3.5. Надвинуть на гильзы строго симметрично манжеты для изолирования контактного соединения. Усадить манжеты, начиная от середины, мягким пламенем, не допуская пережога. После усадки на торцах манжет должен выступить клей.

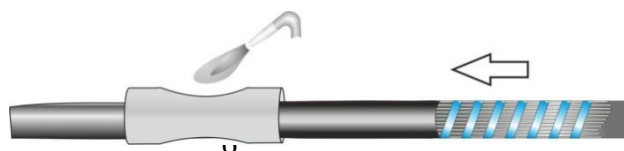


3.6. После небольшого остывания между манжет вставить распорку.

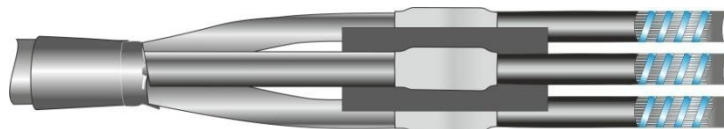

3.7. Разложить пластины заполнителя вдоль межфазных пустот, максимально вдавить их по всей длине. В холодное время года заполнитель и поверхность жил рекомендуется подогреть. Максимально сжать жилы и по поверхности заполнителя выполнить стягивающую подмотку стеклолентой для бандажа заполнителя с натяжением без нахлестов.

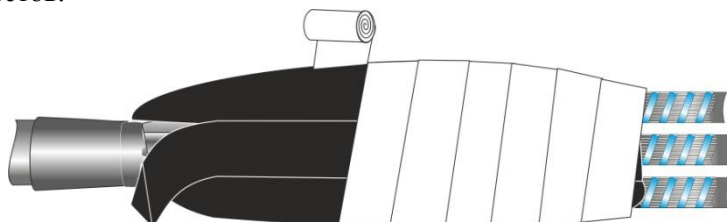


3.8. Сдвинуть внутреннюю трубку №1 на сборку, ориентировать торцом от сгиба проволоочного экрана. Усадить в соответствии с рисунком. Оставить 50-70мм от среза брони до трубки. Лишнее обрезать.

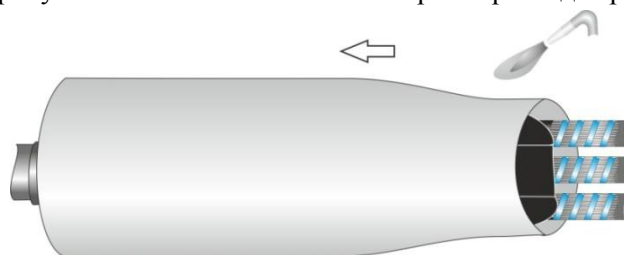


3.9. Обмотать поверхность трубы лентой алюминиевой так, чтобы края ленты заходили на металлическую оболочку кабеля с бумажной изоляцией на 10 мм, и закрепить ленту алюминиевую на оболочке кабеля с бумажной изоляцией бандажом из 4-5 витков стальной оцинкованной проволоки. Удалить края ленты, выступающие за бандаж.


Со стороны кабелей из сшитого полиэтилена лента алюминиевая должна быть намотана до сгибов проволоочных экранов одножильных кабелей.

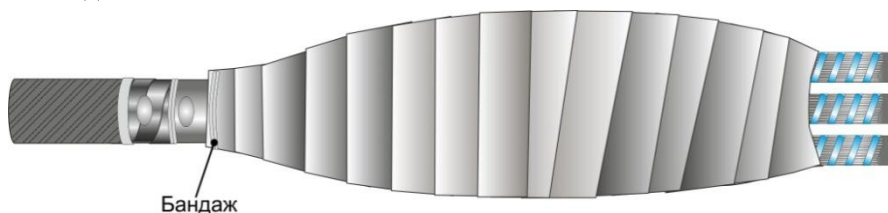


3.10. Освободить проволоочные экраны одножильных кабелей от бандажей. Проволоки выпрямить и разложить вдоль муфты параллельно друг другу с заходом на броню трехжильного кабеля по всему периметру. Закрепить лентой ПВХ и проволоочными бандажами на оболочке и броне и опаять. Выступающие концы проволоки удалить.

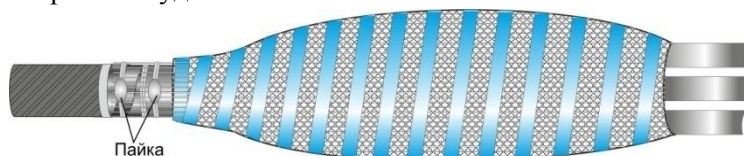

3.11.Обернуть место срезов оболочек одножильных кабелей и торца внутренней трубки двумя лентами заполнителя (для герметизации узла заземления), надвинуть перчатку и усадить от пальцев к раструбу.

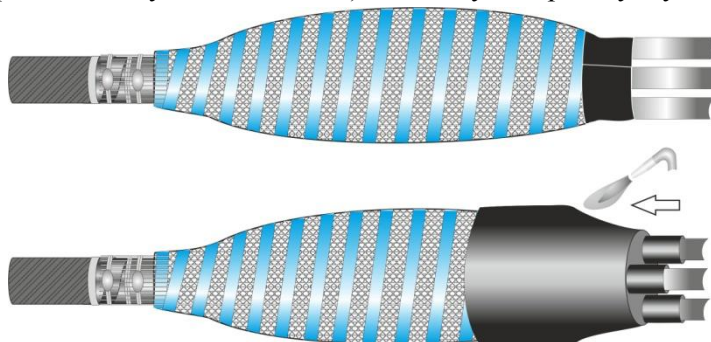

3.12.Обернуть срез оболочки и брони лентой для герметизации узла заземления, затем закрепить стеклолентой для бандажа узла заземления.

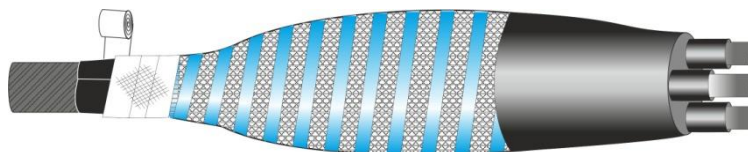

3.13.Надвинуть наружную трубку №2 для герметизации муфты на перчатку до пальцев. Удалить пленку рукавную. Усадить наружную трубу. По краям трубки должен выступить клей.



3.14.Не подвергать муфту механическим нагрузкам до полного остывания.

Монтаж муфты закончен.