

АО “Михневский завод электроизделий”

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ


на комплект для монтажа соединительной муфты ПСТкбнгLS-HF (для контрольных кабелей с броней)

Наименование деталей и монтажных материалов	Длина, мм	Ед. изм.	ПСТкбнгLS-HF (4-7)x(0,75-1)	ПСТкбнгLS-HF (10-37)x(0,75-1)	ПСТкбнгLS-HF (4-14)x(1,5-2,5)	ПСТкбнгLS-HF (19-37)x(1,5-2,5)	ПСТкбнгLS-HF (4-10)x(4-10)
1. Трубка ТУТ внутренняя с двусторонним клеевым слоем							
12/5x1,4	300	шт.	1				
22/8x2	300	шт.		1			
28/11x2	500	шт.		1			
28/11x2	300	шт.				1	
38/16x2	500	шт.				1	
2. Трубка ТУТ нгLS-HF наружная с двусторонним клеевым слоем							
12/5x1,4	400	шт.	1				
22/8x2	400	шт.		1			
35/12x3	600	шт.		1			
35/12x3	400	шт.				1	
38/16x2	600	шт.				1	
3. Трубка ТУТ для изолирования контактных соединений							
8/2,5x1,2	300	шт.	1		1		
8/2,5x1,2	1200	шт.		1		1	
12/5x1,4	300	шт.				1	
4. Припой ПОС-30		кг	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
5. Жир паяльный		шт.	1	1	1	1	1
6. Проволока оцинкованная		м	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
7. Провод заземления сечением 6 мм ² :		м	0,29	0,49	0,29	0,49	0,29
8. Комплектовочная ведомость		шт.			1 штука на упаковку		

Допускаются отклонения в размерах термоусаживаемых комплектующих в пределах 5% от номинала.

Пример обозначения: ПСТкбнгLS-HF (4-14)x(1,5-2,5)

П – пластмассовая; С – соединительная; Т – термоусаживаемая; кб – для контрольных кабелей с броней; (4-14) – количество жил, шт.; (1,5-2,5) – сечение жилы, мм².

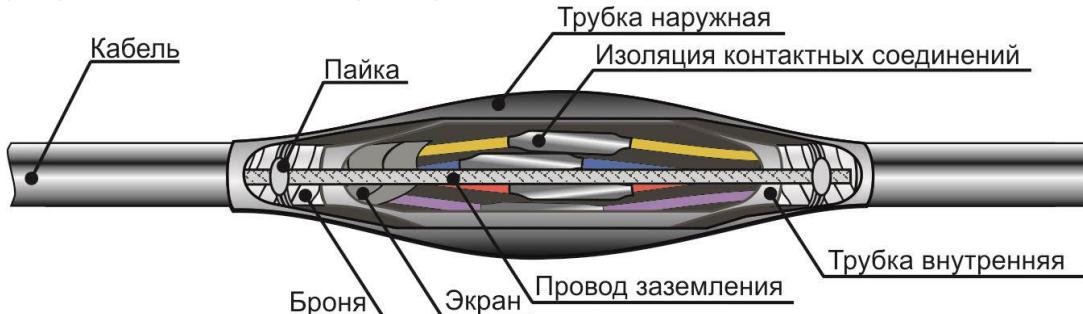

1. Разделку выполнить под размер трубок.
2. Надвинуть на соединяемые кабели трубы наружную и внутреннюю.
3. Трубку ТУТ для изолирования контактных соединений разрезать под размер соединений и надвинуть на каждую жилу.
4. Надвинуть трубы на контактные соединения (расположение контактных соединений пошаговое) и усадить. Для их усадки можно воспользоваться зажигалкой или феном.
5. Надвинуть на муфту внутреннюю трубку, расположив ее симметрично относительно центра муфты, и усадить, начиная от середины трубы.
6. Провод заземления фиксируется проволокой на броне кабелей, осуществляется пайка провода к броне припоеем ПОС. Не допускать перегрева оболочек кабелей!
7. Надвинуть на муфту наружную трубку, расположив ее симметрично относительно центра муфты, и усадить, начиная от середины трубы.
8. Монтаж муфты окончен.

Дата упаковки

Штамп ОТК

В связи с имеющимися фактами подделки продукции АО «МЗЭИ» просим обращать внимание на целостность заводской упаковки, наличие комплектовочной ведомости, монтажной инструкции и сертификата качества.



мы
ВКонтакте